




Report by Maintenance

Daily report Overhaul gear screw reclaimer 03 Aug 07

Item	Date	Description	Respond	Remark
1	03 Aug 07	Maintenance . ทำการประกอบ Bearing hollow shaftและยกขึ้นติดตั้ง		
2	03 Aug 07	Supplier . เข้าดำเนินการตรวจสอบ Casing gear และทำการตั้งค่า Taper bearing bevel set clearance 0.12 mm. ตาม drawing โดยใช้เครื่องมือพิเศษ adjust ด้วย bolt แล้ว check clearance และวัดขนาด shim ที่จะใช้เสริมระหว่าง housing และฝาปิด housing		 <div style="position: absolute; top: 458px; left: 850px; border: 1px solid black; padding: 2px;">Bolt adjust clearance</div> <div style="position: absolute; top: 515px; left: 850px; border: 1px solid black; padding: 2px;">Bolt lock tool กั้น housing bearing</div>
3	03 Aug 07	Comment จากทาง supplier ฆ่า bearing ตัวที่ติดกับฟันเพื่อความเรียบไม่พอ ทำให้ clearance bearing ทั้งสองแถวไม่เท่ากันจะส่งผลให้ bearing เสียหายได้เร็วกว่าเวลาอันควร ทาง Maintenance ทำการขีดแต่งฆ่า bearing ให้เรียบเพื่อ set ค่าใหม่ต่อไป		 <div style="position: absolute; top: 775px; left: 630px; border: 1px solid black; padding: 2px;">ฆ่า bearing ที่ต้องขีดแต่งใหม่</div>
4	03 Aug 07			

Report by.
Prasopsuk S.
Maintenance 03 Aug 07

just
nce

ck tool ค้อน
g bearing