







Report by Maintenance

Daily report Overhaul gear screw reclaimer 04 Aug 07

Item	Date	Description	Respond	Remark
1	04 Aug 07	ทำความสะอาดเฟือง Hollow shaft เพื่อความแม่นยำในการตรวจสอบ tooth contract ต่อไป		
2	04 Aug 07	ตรวจสอบ clearance bearing ทั้งสองแถวให้เท่ากันหลังจากขีดแต่ง housing bearing เมื่อวาน		
3	04 Aug 07	Check preload อีกครั้ง ไม่ได้ค่าตาม drawing เนื่องจาก spacer หนาเกินไปทำให้ outer ring bearing ทั้งสองตัวไปยัน spacer ก่อนทำให้ clearance มากเกินไป		
4	04 Aug 07	ทำการถอด spacer ออกเพื่อจะ Check preload ตัวเปล่าโดยไม่มี spacer		



Report by Maintenance

Daily report Overhaul gear screw reclaimer 04 Aug 07

Item	Date	Description	Respond	Remark
5	04 Aug 07	Check preload อีกครั้ง และวัดค่าความลึกเพื่อเปรียบเทียบกับ flange เดิมที่จะนำมาใช้งานได้ค่า = 20.6 mm.		
6	04 Aug 07	ตรวจสอบ ขนาดของ flange ที่จะนำมาใช้งานได้ = 20.6 mm. พอดี ไม่ต้องนำไป Machine		
7	04 Aug 07	ประกอบ flange และ Check preload อีกครั้งโดยไม่มี spacer ได้ค่าตาม drawing กำหนด		 
8	04 Aug 07	ใส่ spacer ขนาดความหนา =28.4mm. ซึ่งได้วัดจากการ Check preload		 

Report by Maintenance

Daily report Overhaul gear screw reclaimer 04 Aug 07

Item	Date	Description	Respond	Remark
9	04 Aug 07	Check preload ครึ่งสุดท้ายหลังจากประกอบ spacer และ flange ได้ค่า = 0.10 mm. ซึ่ง drawing กำหนดอยู่ระหว่าง 0.09-0.12 mm.		 

Maintenance 04 Aug 07